

《广州槎龙联营加油站安全现状评价》公示表

编号：HCAP-2023-0024（14）（XP）

广州槎龙联营加油站

安全现状评价报告

广东汇成检测技术股份有限公司

APJ-（粤）-015

2023年08月31日

广州槎龙联营加油站

安全现状评价报告

法定代表人：黄 陈

技术负责人：曹胜强

评价项目负责人：林毅峰



广州槎龙联营加油站
安全现状评价报告
参加安全评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记号	专业/职称	签名
项目负责人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	
项目组成员	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	
	游海	S011044000110191001084	030225	化工工艺	
	潘杰	1700000000201023	021518	安全/工程师	
	王斌	S011011000110202000251	041367	自动化	
	何小荣	1200000000301272	027902	电气	
报告编制人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	
	游海	S011044000110191001084	030225	化工工艺	
	潘杰	1700000000201023	021518	安全/工程师	
报告审核人	谢雄英	S011044000110192002847	025385	安全	
过程控制负责人	韩效栋	1600000000301592	030430	机械	
技术负责人	曹胜强	1100000000100233	015790	化工工艺/高级工程师	

槎龙x6

2.项目概况

2.1 基本情况

广州槎龙联营加油站（以下简称“该加油站”），成立于1992年06月24日，并于2019年05月30日取得广州市白云区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440101191098548F；经营场所：广州市白云区广清公路槎头路旁；法定代表人：何伟峰；类型：联营；经营范围：主要经营车用汽油、柴油（详情见附件营业执照）。该加油站隶属于中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司。

广州市白云区石井镇槎龙村经济联合社（甲方）和中国石油化工股份有限公司广东石油分公司（乙方）于2003年11月20日共同签订《槎龙加油站租赁合同》，租赁期限自2003年12月1日至2023年12月1日止。租赁期间，广州槎龙联营加油站由中国石油化工股份有限公司广东石油分公司进行经营管理。

该加油站于2020年11月11日取得广州市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》，证书编号：粤穗WH应急证字[2020]0489(4)；有效期限：2020年11月11日至2023年11月10日；许可范围：汽油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]（备注：三级加油站，其中汽油罐 $30\text{m}^3\times 2$ 个，柴油罐 $30\text{m}^3\times 2$ 个，4台共16枪加油机。）（混凝土浇封）（注：此证仅在经营场所产权证明文件或租赁证明文件有效期内有效。应在危险化学品经营许可证有效期届满30个工作日之前提出续期申请。）

该加油站现设置有： 30m^3 钢质单层汽油罐2个， 30m^3 钢质单层

柴油罐 2 个，采用混凝土浇封作为储罐防渗措施，均已进行阻隔防爆改造；2 油品 4 枪加油机 2 台，3 油品 4 枪加油机 2 台；针对汽油设置加油、卸油油气回收处理系统。该加油站的总储存容积为 90m³（柴油折半算入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 的划分，该加油站属三级加油站。

该加油站配备人员共 5 人，员工上岗前均进行了三级教育，考核合格后上岗。该加油站的企业法定代表人为何伟峰。该加油站任命苏志立为油站站长兼分管安全负责人，已取得危险化学品经营单位主要负责人安全资格证书；另设 2 名专职安全管理人员--黄春渊和江燕媚，均已取得危险化学品经营单位安全管理人员资格证书。

该加油站自 2020 年换证后至今的情况变化见 2.1-1，基本情况见表 2.1-2。



表 2.1-1 该加油站自 2020 年换证后至今情况变化一览表

变化情况说明			
项目	2020 年情况	现在情况	是否改变
企业名称	广州槎龙联营加油站	广州槎龙联营加油站	未改变
注册地址	广州市白云区广清公路槎头路旁	广州市白云区广清公路槎头路旁	未改变
公司类型	联营	联营	未改变
法定代表人	何伟峰	何伟峰	未改变
油站站长	苏志立	苏志立	未改变
产权情况	租赁	租赁	未改变
经营范围	汽油、柴油	汽油、柴油	未改变
油站级别	三级	三级	未改变
汽油和柴油设施、设备	30m ³ 钢质单层埋地汽油储罐 2 具； 30m ³ 钢质单层埋地柴油储罐 2 具； 双层输油管道； 2 油品 4 枪加油机 2 台； 3 油品 4 枪加油机 2 台； 密闭卸油装置； 通气管道； 汽油加油、卸油油气回收系统。	30m ³ 钢质单层埋地汽油储罐 2 具； 30m ³ 钢质单层埋地柴油储罐 2 具； 双层输油管道； 2 油品 4 枪加油机 2 台； 3 油品 4 枪加油机 2 台； 密闭卸油装置； 通气管道； 汽油加油、卸油油气回收系统。	未改变

周边情况	北侧：5F 酒类批发市场； 东侧：通信线，增槎路，许广高速； 南侧：7F 写字楼； 西侧：5F 酒类批发市场。	北侧：5F 酒类批发市场； 东侧：增槎路，许广高速； 南侧：7F 写字楼； 西侧：5F 酒类批发市场。	未改变
备注：1.该加油站经营状况自 2020 年危险化学品经营许可证换证延期后未发生改变； 2.该加油站东侧的通信线现已拆除。			

表 2.1-2 加油站基本情况表

加油站名称	广州槎龙联营加油站			联系方式	姚桐彬/ 13826461375	
加油站地址	广州市白云区广清公路槎头路旁					
法定代表人	何伟峰	油站站长	苏志立	安全管理人员	黄春渊、江燕媚	
职工人数	5 人		安全管理人员	3 人	持证上岗人数	5 人
占地面积	3000m ²	储存能力	90m ³ （柴油折半算入总容积）		加油站级别	三级
加油机数量		4 台	加油枪数量	16 支	/	/
建、构筑物情况	名称	结构类型	耐火等级	层数	高度（m）	建筑面积(m ²)
	加油亭（罩棚）	钢筋混凝土结构	二级	1	5.2（净空）	300
	站房	钢筋混凝土结构	二级	1	4	117
	综合楼	钢筋混凝土结构	二级	1	4	220
储罐情况	序号	油品名称及编号	单罐容积(m ³)台数		材质	形式
	1	0 号柴油	30m ³ ×2		钢质单层罐	卧式埋地
	2	92 号汽油	30m ³ ×1		钢质单层罐	卧式埋地
	3	95 号汽油	30m ³ ×1		钢质单层罐	卧式埋地
主要消防安全设施、器具配备情况	名称	型号、规格	数量	状况	备注	
	推车式干粉灭火器	MFTZ/ABC35	1 具	良好	储罐区	
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	16 具	良好	卸油区、站房、综合楼	
	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC5	4 具	良好	加油区	
	二氧化碳灭火器	MT3	4 具	良好	站房、配电房	
	灭火毯	1.5m×1.5m	2 块	良好	加油区、卸油区	
	消防沙	/	2m ³	良好	卸油区	
安全责任制	1.全员安全生产责任制；2.主要负责人安全生产责任制；3.分管安全负责人责任制；4.安全生产管理人员责任制；5.各职能部门安全生产责任制；6.各生产岗位安全生产责任制。					
安全管理制度 操作规程	1.全员安全生产责任制；2.危险化学品购销管理制度；3.危险化学品安全管理制度；4.危险化学品防火管理制度；5.危险化学品防爆管理制度；6.危险化学品防中毒管理制度；7.危险化学品防泄漏管理制度；8.安全投入保障制度；9.安全生产奖惩制度；10.安全生产教育培训制度；11.隐患排查治理制度；12.安全风险管理制度；13.应急管理制度；14.事故管理制度；15.职业卫生管理制度；16.安全管理制度、岗位操作安全规程定期修订制度；17.临时动火审批制度；18.临时用电安全管理制度；19.安全值班制度；20.防止静电危害十条规定；21.安全生产投入保障制度；22.一、二次油气回收系统的日常检查、维护保养管理制度；23.加油安全操作规程；24.卸油安全操作规程；25.量油安全操作规程；26.检维修安全操作规程；27.配电房安全操作规程；28.危险化学品防火、防爆、防中毒管理制度；29.加油站安全风险分级管控与隐患排查治理制度；30.中国石化进入受限空间作业管理制度。					

加油站法定代表人或负责人签字： 	加油站（盖章）： 
2023年 月 日	2023年 月 日

2.2 加油站地理位置及周边环境

该加油站位于广州市白云区广清公路槎头路旁。该加油站西侧和北侧为5F酒类批发市场，为商业营业面积超过15000m²的综合楼，属于重要公共建筑物。该加油站东侧为增槎路，属于城市次干路；广高速，在此地段为高架路，按二类保护物进行评价。该加油站南侧为架空电力线，杆高6m，有绝缘层；7F写字楼，为建筑面积约为7000m²的办公建筑，属于二类保护物。

该加油站埋地油罐、加油机、通气管管口与站外建、构筑物的防火距离见表2.2-1。

表 2.2-1 汽油（柴油）工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（单位：m）

站外建（构）筑物		站内汽油（柴油）工艺设备		汽油（柴油）埋地油罐		汽油（柴油）通气管管口、加油机	
		三级站		标准	实测		
		标准	实测		通气管管口	加油机	
重要公共建筑物	西侧、北侧 5F酒类批发市场	35 (25)	41 (38)	35 (25)	37 (37)	27 (27) ④	
重要公共建筑物出入口	西侧、北侧 5F酒类批发市场出入口	50	35④	50	34④	27④	
民用建筑物	南侧~二类保护物 7F写字楼	8.5 (6)	21 (21)	8.5 (6)	28 (28)	28 (28)	
民用建筑物	东侧~二类保护物 广清高速路高架桥	8.5 (6)	32 (29)	8.5 (6)	37 (37)	37 (37)	
城市次干路	东侧 增槎路	5 (3)	27 (24)	5 (3)	30 (30)	30 (30)	
架空电力线路	南侧 杆高6m，有绝缘层	5 (5)	17 (17)	5 (5)	25 (25)	25 (25)	

8. 评价结论

对广州槎龙联营加油站进行现状安全评价，得出以下评价结论：

1.该加油站经营的汽油为首批重点监管的危险化学品，该加油站不构成危险化学品重大危险源。

2.该加油站经营和储存过程中存在的危险有害因素有火灾爆炸、中毒与窒息、车辆伤害、触电、高处坠落、物体打击等。

3.该加油站埋地储罐和储罐操作井属于受限空间，存在中毒和窒息风险。

4.该加油站周边有重要公共建筑物--5F 酒类批发市场属于人员密集场所，故其风险等级级别为“黄色等级”。

5.根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）和《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）及《汽车加油加气站设计与施工规范（2006年版）》（GB 50156-2002）对该加油站经营和储存场所的站址选择、站内平面布置、加油工艺及设施、消防设施和给排水、电气、报警和紧急切断系统、建（构）筑物、绿化等方面进行对照检查，均符合规范要求。

6.参照化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准对该加油站进行逐项判定，不存在重大生产安全事故隐患。

7.广州槎龙联营加油站证照文书齐全，有营业执照、消防验收意见书、防雷检测报告、危险化学品经营许可证等。

8.加油站已建立了全员安全生产责任制、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度等管理制度。

9.该加油站站长和安全管理人員均具有相应安全资格证书；新员工需进行

三级教育培训考核合格后上岗，从业人员定期参加内部培训；每个工作班次均配备安全生产管理人员。

10.该加油站制定了生产安全事故应急预案，定期进行演练，并通过专家评审，于2021年03月29日在广州市应急管理局完成备案。

11.通过事故树分析可知，加油站火灾爆炸事件的发生有30种途径，并且它的发生必然是30个最小割集中的某个最小割集的基本事件同时存在的结果。加油站管理人员、操作人员可根据30个最小割集中各基本事件的特性及其可能发生的条件采取预防措施，从而保证加油站运行过程的安全。

12.经过对该加油站储罐区汽车槽车油罐火灾爆炸危险指数评价得知：油罐车爆炸初评计算结果，火灾爆炸指数99.2，危险等级属中等，暴露半径为25.4m，暴露面积为2026m²。一旦发生火灾、爆炸事故，暴露半径内60%的财产将可能破坏，如果在火灾区内有操作人员，有可能造成人员伤亡事故。经过补偿后，火灾爆炸指数73.4，危险等级为较轻。暴露半径为18.8m，暴露面积为1110m²。一旦发生火灾、爆炸事故，暴露半径内44%的财产将可能破坏，如果在火灾区内有操作人员，有可能造成人员伤亡事故。因此，该加油站卸车运行中应加强安全管理，采取严格的安全防护措施，并确保各项安全措施有效，才能保证加油站的安全运营。

综合结论：广州槎龙联营加油站符合国家现行的相关安全生产法律、法规及规范、标准规定的要求，符合《危险化学品经营许可证管理办法》（2012年7月17日，国家安全生产监督管理总局令第55号，国家安全生产监督管理总局令第79号修改）的要求，具备危险化学品经营许可证的换证条件。

9.与委托单位交换意见的情况结果

评价组对评价项目现场进行了检查、调研，与委托单位共同协商确定安全现状评价对象和范围，收集、整理委托评价单位提供的相关图纸及各类检测资料等有关材料，并收集、整理了类似项目的技术对比资料，以及相关的法律法规、技术标准等。

本报告根据评价项目的实际情况结合相关资料，对评价项目可能存在的危险、有害因素进行了分析，指出了存在的主要危险、有害因素，提出了评价项目经营过程应重视的安全问题，对评价项目的经营提出了相应的安全对策措施，委托单位表示将对本报告提出的安全对策措施认真对待，保证项目满足安全生产的要求。

评价组在评价过程中与委托单位就评价项目安全现状评价工作反复、充分地交换意见，委托单位同意广东汇成检测技术股份有限公司出具的《广州槎龙联营加油站安全现状评价报告》的内容和结论，并对其提供材料的真实性负责。

评价公司(盖章):广东汇成检测技术股份有限公司

日期: 2023年08月31日

委托单位(盖章):

中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司

日期: 2023年08月31日

槎龙加油站现场照片



评价公司人员与油站人员合照



加油站全貌



榭龙加油站现场照片



卸油区




卸油口




储罐操作井




储罐液位仪

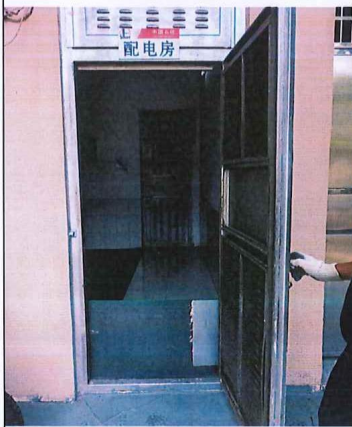

配电房

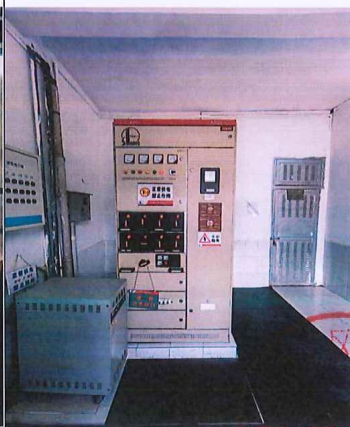

配电柜

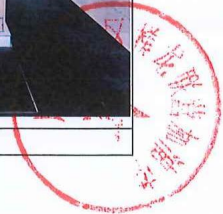

槎龙加油站现场照片




油管在线渗漏监测



视频监控



站房内紧急按钮

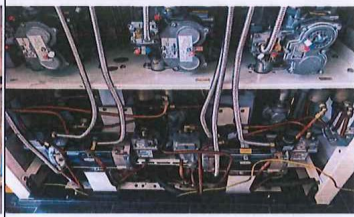

加油机内部



加油站东侧



加油站南侧



加油站西侧



加油站北侧

